



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«27» августа 2018 г.

№ 227-спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Иркутск, № 38а ул. Мастерская, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области


Е.М. Корниенко

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от «27» августа 2018г. № 227-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой».

Адрес объекта: г. Иркутск, № 38а ул. Мастерская (ул. Кожова, 38).

Датировка объекта: 1800-1850-е гг.

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
г. Иркутск, ул. Кожова, 38	<p>Градостроительная охрана – местоположение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в границах исторического квартала №153, ограниченного улицами: со стороны северо-запада ул. Кожова (бывш. Мастерская), со стороны северо-востока – ул. Седова (бывш. Средне-Амурская), со стороны юго-востока ул. Красных Мадьяр (бывш. 2-я Иерусалимская), со стороны юго-запада улицы Третьего Июля (бывш. Нижне-Амурская) и Коммунистическая (бывш. Хаминовская). - дом расположен в угловой усадьбе по ул. Кожова. Главным фасадом выходит на красную линию застройки ул. Кожова, боковым (северо-восточным) фасадом поставлен вдоль ул. Седова, с небольшим отступом от красной линии застройки. Кроме исследуемого дома, который является объектом культурного наследия регионального значения, на территории ценных построек не сохранилось. <p>Объектная охрана:</p> <p>Общее объемно-планировочное построение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной объем дома (лит. А) состоит из двух конструктивно связанных частей: в передней части плана - одноэтажного четырехстенного сруба с прирубом сеней с крыльцом (лит. А1), в котором устроена антресоль, и задней (дворовой), двухэтажной части, равной по ширине переднему объему с входным прирубом (первоначальный утрачен), ранее расположенным со стороны юго-восточного фасада. Обе части дома перекрыты общей вальмовой крышей; боковой пристрой (лит. А1) под вальмовой крышей с 	<p>По материалам БТИ усадьба сохранила свои общие размеры, сложившиеся в нач. XX в.</p>	<p>Приложение №1</p>

На момент обследования здание практически полностью утрачено в пожаре, главный (северо-западный) и боковой (северо-восточный) фасады закрыты баннерами,

Приложение №1

Приложение №2 -
Фото № 1-17

См. заключение по

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>фронтоном. Главный вход в дом - через парадное крыльцо 2х-этажного прируба (лит. А1).</p> <p>1. Материал исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стены – бревенчатые, в углах соединение бревен «в лапу»; - декоративные элементы фасадов – дерево; - оконные и дверные заполнения – дерево; - обшивка фасадов основного объема – калеванная доска, на углах состыкованная «в ус»; - кровля – листовая металлическая <p>2. Объемно-композиционное построение.</p> <p>3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов.</p> <p>4. Высотные отметки частей и элементов здания.</p> <p>5. Горизонтальные габариты здания.</p> <p>6. Форма и размеры дверных и оконных проемов.</p>	<p>требуется дополнительное обследование.</p> <p>Предмет охраны частично устанавливался по фотографиям Барановского Е.Ю., 1977г. и 1979г.</p> <p>Крыша полностью выгорела в пожаре, произошедшем в период с 2011-2015 гг.</p>	<p>результатам инвентаризации, исп. арх. Чудинова М.А., от 12.09.2009г.</p>

Фасады

Главный (северо-западный) фасад	<p>Общее композиционное построение: Лаконичный декор сосредоточен со стороны главного (3х-осного) фасада.</p> <p>Элементы декоративного оформления фасадов: в уровне первого этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - наличники – с барочными сандриками в виде сходящихся волют и центральными объемными элементами, на высоких филенчатых лобанях с фигурными боковыми «ушками». В нижней части украшены фигурными фартуками и боковыми свесами – «пиками» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – высокие, с лучковым верхом (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - ставни – двухстворчатые, филенчатые, 3х-частные, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, 	<p>Требуется дополнительное обследование.</p> <ul style="list-style-type: none"> - частично пострадала в пожаре; - частично пострадали в пожаре; - оконное заполнение полностью утрачено в пожаре; ставни утрачены в пожаре; 	<p>Приложение №1</p> <p>Приложение №2 - Фото № 2-4, 11, 12, 13.</p>

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>профиль сечения).</p> <p>в уровне антресоли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски, по низу выделен профилярованным пояском, по углам и простенкам раскрепован простыми триглифами (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - карниз – подшивной, профилярованный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска сстыкованная в «ус» – (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). 	<ul style="list-style-type: none"> - частично утрачен в пожаре; - утрачен в пожаре; - утрачена в пожаре. 	
Боковой (северо-восточный) фасад	<p>Общее композиционное построение:</p> <p>- скромный декор, основная часть которого в основном сосредоточена в передней части объема здания.</p> <p>Элементы декоративного оформления фасадов передней части объема здания:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, сстыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - ставни – двухстворчатые, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). <p>в уровне антресоли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски по низу выделен профилярованным пояском, по углам и простенкам раскрепован простыми триглифами (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - карниз – подшивной, профилярованный небольшого выноса (форма, 	<p>Требуется дополнительное обследование.</p> <ul style="list-style-type: none"> - частично утрачена в пожаре; - частично утрачены в пожаре; - утрачены в пожаре. <ul style="list-style-type: none"> - частично утрачен в пожаре; - утрачен в пожаре; 	<p>Приложение №1</p> <p>Приложение №2 - Фото № 1, 14, 15.</p>

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>размеры, элементы членения, профиль сечения);</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличник – слева - рамочный, ленточный с гладким лобанем (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – левый - с лучковым завершением, правый – небольшой, прямоугольный проем, устроенный во фризовой части. - (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); <p>Элементы декоративного оформления фасадов задней части объема здания:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - ставни – двухстворчатые, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). <p>в уровне второго этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски, понизу выделен узким пояском, левый угол выделен простым триглифом; частично перекрыт лобанями наличников (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - карниз – подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - наличники – рамочные, ленточные с гладкими лобанями (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, 	<p>- утрачен в пожаре;</p> <p>- частично утрачена в пожаре;</p> <p>- утрачена до 1979г., (см. Фото Барановского Е.Ю.);</p> <p>- частично утрачены в пожаре;</p> <p>- утрачены в пожаре;</p> <p>- частично утрачен в пожаре;</p> <p>- утрачен в пожаре;</p> <p>- частично утрачены в пожаре;</p> <p>- утрачена до 1979г., (см. Фото Барановского Е.Ю.);</p>	

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
Дворовый (юго-восточный) фасад	<p>элементы членения, профиль сечения).</p> <p>Общее композиционное построение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скромный дворовый 3х-осный фасад. Первоначально к юго-восточному фасаду примыкал входной прируб сеней под односкатной крышей <p>Элементы декоративного оформления фасадов:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - ставни – двухстворчатые, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). <p>в уровне второго этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фриз – состоит из горизонтально уложенной калеванной доски форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - карниз – подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). 	<p>Прируб сеней утрачен и заменен на поздний навес. Требуется дополнительное обследование.</p> <ul style="list-style-type: none"> - утрачена до 1979г., (см. Фото Барановского Е.Ю.); - частично утрачены в пожаре; - утрачены в пожаре; - частично утрачен в пожаре; - утрачена до 1979г., (см. Фото Барановского Е.Ю.); - частично утрачены в пожаре; 	<p>Приложение №1</p> <p>Приложение №2-Фото № 8, 15.</p>
Боковой (юго-западный) фасад	<p>Общее композиционное построение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скромный декор, основная часть которого в основном сосредоточена в передней части объема здания, к которой примыкает входной двухэтажный прируб сеней. <p>Элементы декоративного оформления фасадов передней части объема здания:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, 	Требуется дополнительное обследование.	<p>Приложение №1</p> <p>Приложение №2-Фото № 4 - 7, 12, 16, 17.</p>

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения);</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличники – с барочными сандриками в виде сходящихся волют и центральными объемными элементами, на высоких филенчатых лобанях с фигурными боковыми «ушками»; в нижней части украшены фигурными фартуками и боковыми свесами – «пиками» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – высокие, с лучковым верхом (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - ставни – двухстворчатые, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). <p>в уровне антресоли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски, понизу выделен профилированным пояском, по углам и простенкам раскрепован простыми триглифами (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - карниз – подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, состыкованная в «ус» (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконный проем – небольшой, прямоугольный проем, устроенный в фризовой части (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); <p>Элементы декоративного оформления фасадов задней части объема здания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в уровне первого этажа: - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - оконные проемы – с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); 	<ul style="list-style-type: none"> - утрачена в пожаре; - утрачены в пожаре; - утрачены в пожаре; - утрачен в пожаре; - утрачен в пожаре; - утрачена в пожаре; 	

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<ul style="list-style-type: none"> - ставни – двухстворчатые, в верхней части с лучковым завершением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). <p>в уровне второго этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фриз – широкий, состоит из горизонтально уложенной калеванной доски (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - карниз – подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - наличники – рамочные, ленточные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). 	<ul style="list-style-type: none"> - утрачен в пожаре; - утрачен в пожаре; - утрачены в пожаре; 	
Пристрой сеней (лит. А1)	<p>Объектная охрана:</p> <p>Общее объемно-планировочное построение:</p> <p>- двухэтажный, сложный по конфигурации, бревенчатый пристрой под двускатной крышей с фронтоном и изящным навесом над наружной лестницей, поддерживаемым консолями-выкружками. В прирубе (лит. А1) располагается лестница, ведущая на балкон, находящийся над сенями, в уровне антресолей. Балкон имеет по три окна на каждом из трех фасадов.</p> <p>Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов:</p> <p>стены бревенчатые. В декоративном убранстве горизонтальные и вертикальные членения.</p> <p>- материал:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стены – бревенчатые; - декоративные элементы – дерево; - консоли – «выкружки» - зашиты доской. <p>Общее композиционное построение:</p> <p>в уровне первого этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - карниз – профилированный узкий под односкатной крышей (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); <p>в уровне второго этажа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фриз – гладкий, широкий (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); - карниз - подшивной, профилированный небольшого выноса (форма, 	<p>Требуется дополнительное обследование.</p> <p>Все декоративные элементы утрачены в пожаре.</p>	<p>Приложение №1</p> <p>Приложение №2 - Фото № 7, 16, 17</p>

Местоположение	Предмет охраны	Состояние	Примечание, схемы, № фото
	<p>размеры, элементы членения, профиль сечения);</p> <ul style="list-style-type: none"> – лопатки – гладкие расположенные по углам и между остеклением (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); – оконные проемы – арочные (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); – расстекловка – в верхней части веерная, в нижней части – 4х-ячеистая прямоугольная (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения); – фронтон – треугольный с профилированным карнизом, тимпан зашит горизонтально уложенной доской (форма, размеры, элементы членения, профиль сечения). 		
Интерьеры			
	Предметы охраны интерьеров полностью утрачены при пожаре.		Приложение №2 - Фото № 9, 10, 18

Приложение:

1. Материалы БТИ - 4 л.
2. Материалы Фотофиксации - 17 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1800-1850-е гг.
Адрес объекта: г. Иркутск, № 38а ул. Мастерская.

М 1:500

Генплан


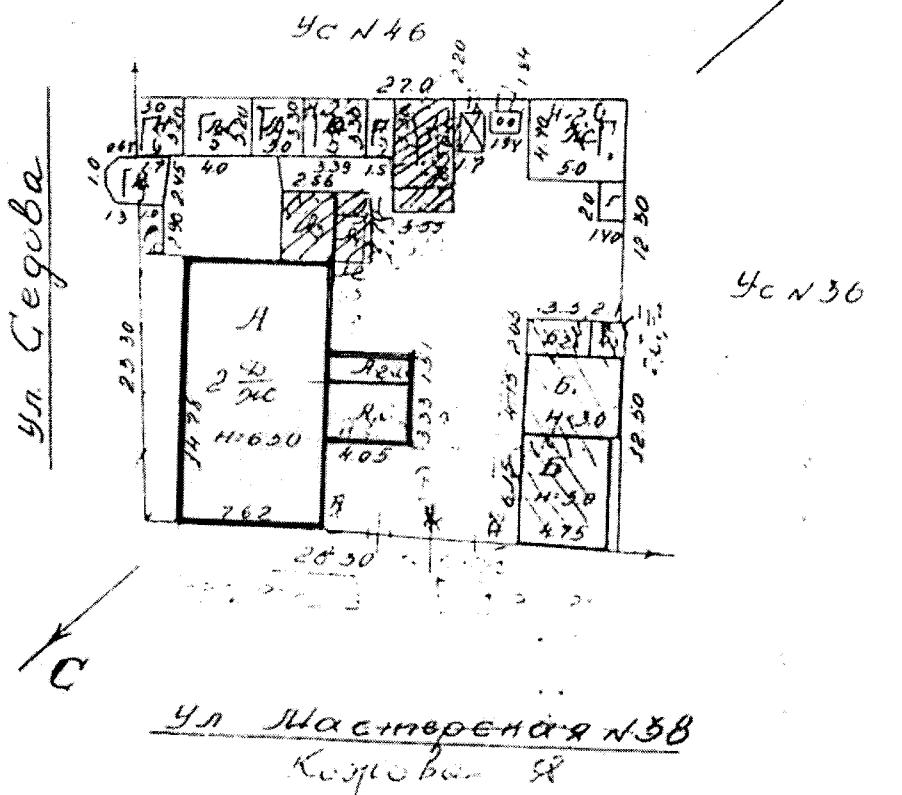


Рис. 1. Ген. план 1980 г.

1 этаж

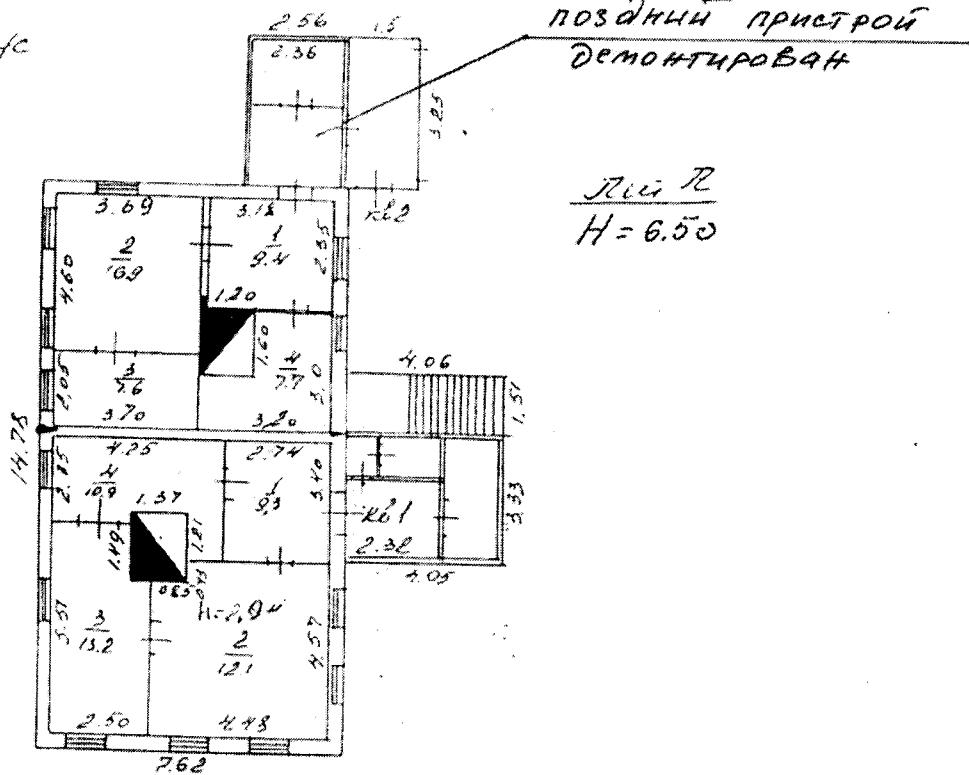

2 этаж



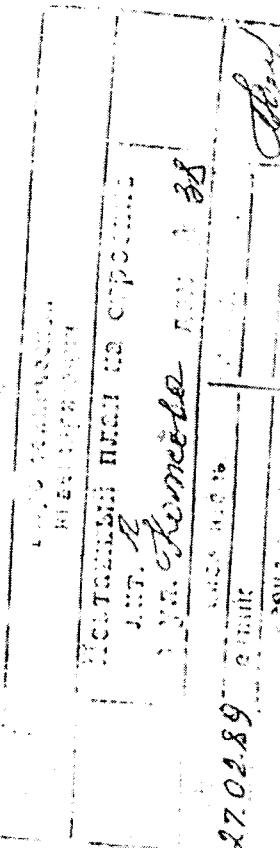


Рис. 2. Постажные планы 1989г.


СОВЕТСКАЯ УЛИЦА КРЫМСК
ДОМОЙ СОСТАВЛЕН
СЕЗОН 1979 ГОДА
СТАКАН

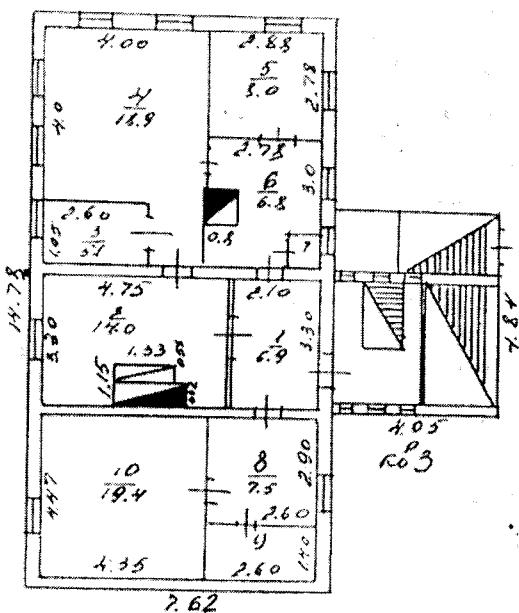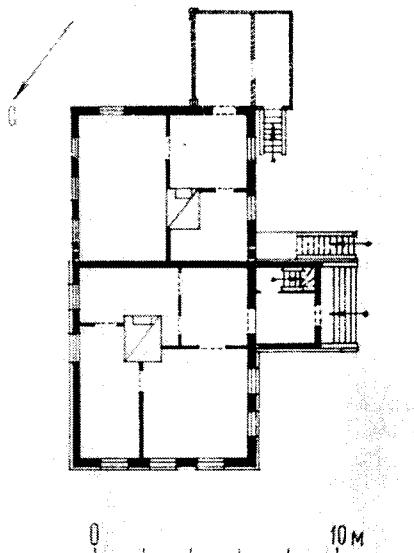

ОБИЕР КАШЕВАРОВОЙ ЕЮ, 1979 г.


Рис. 3. Обмеры

КРЫМСКАЯ 16Л, С КРЫМСКИЙ,
УЛ МАСТЕРСКАЯ, 38
ЖИЛОЙ ДОМ, 1-Я ПОЛ. XIX В
ПЛАН 2 ЭТАЖА

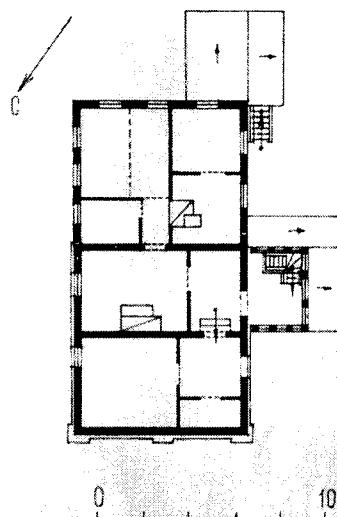

ОБМЕР КАШЕВАРОВОЙ ГЮ, 1973 г

КРЫМСКАЯ 16Л, С КРЫМСКИЙ,
УЛ МАСТЕРСКАЯ, 38
ЖИЛОЙ ДОМ, 1-Я ПОЛ. XIX В
ПЛАН 2 ЭТАЖА

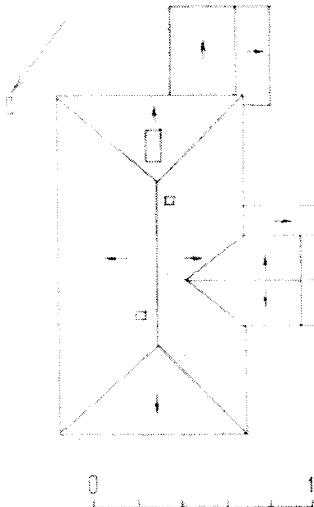

ОБМЕР КАШЕВАРОВОЙ ГЮ, 1973 г

Рис. 4. Обмеры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1800-1850-е гг.
Адрес объекта: г. Иркутск, N 38а ул. Мастерская.
Фото Лапчук Е.В. от 06.04.2017г.



Фото 1 - Общий вид на боковой (северо-восточный) фасад с ул. Седова

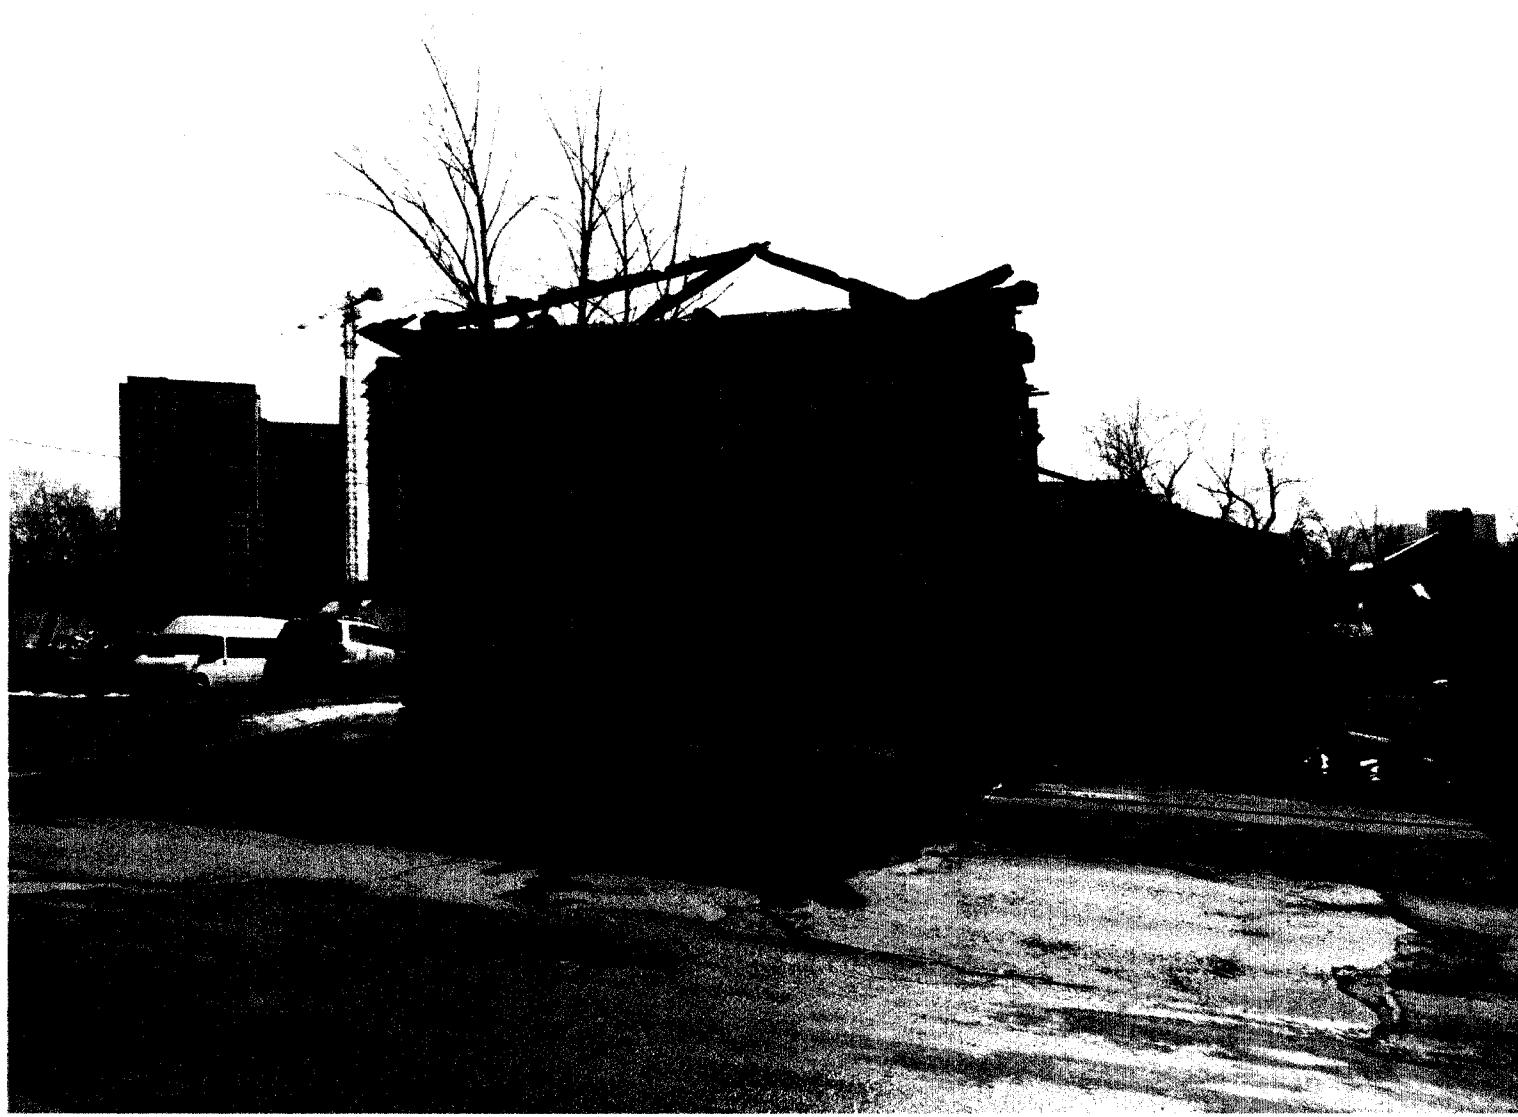


Фото 2 - Общий вид на главный (северо-западный) фасад с ул. Кожова



Фото 3 - Главный (северо-западный) фасад



Фото 4 - Общий вид на боковой (юго-западный) фасад с ул. Кожова



Фото 5 - Боковой (юго-западный) фасад



Фото 6 - Боковой (юго-западный) фаса переднего объема здания



Фото 7 - Двухэтажный прируб сеней (лит. А1) и наружная лестница (лит. А2) со стороны бокового (юго-западного) фасада



Фото 8 - Дворовый (юго-восточный) фасад



Фото 9 - Интерьер



Фото 10 - Интерьер



Фото 11 - Главный (северо-западный) фасад
Фото Барановский Е.Ю., 1979г.



Фото 12 - Общий вид на здание и его ограду с воротами
Фото Барановский Е.Ю., 1979г.



Фото 13 - Главный (северо-западный) и боковой (юго-западный) фасады
Фото Барановский Е.Ю., 1979г.



Фото 14 - Боковой (северо-восточный) фасад
Фото Барановский Е.Ю., 1979г.



Фото 15 - Фрагмент бокового (северо-восточного) и дворового (юго-восточного) фасадов
Фото Барановский Е.Ю., 1979г.



Фото 16 - Двухэтажный прируб сеней (лит. А1) и наружная лестница (лит. А2)
Фото Барановский Е.Ю., 1979г.



Фото 17 - Остекление балкона в двухэтажном прирубе сеней (лит. А1)
Фото Барановский Е.Ю., 1979г.